

Inspeção de extintores

000001 · Rev. 00

Exemplo Engenharia de Inspeções Ltda (empresa fictícia)
· CNPJ 11.222.333/0001-81
Rua Exemplo, 200, Sorocaba/SP (fictício)

Emitido em 17/10/2026, 20:56

RESULTADO DA INSPEÇÃO

INAPTO

2 não conformidades com prazo de correção

1. IDENTIFICAÇÃO

Organismo emissor	Exemplo Engenharia de Inspeções Ltda (empresa fictícia) · CNPJ 11.222.333/0001-81 Rua Exemplo, 200, Sorocaba/SP (fictício) Não acreditado, organismo de inspeção tipo C
Contratante	Condomínio Exemplo (fictício)
Local	Rua Exemplo, 100, Sorocaba/SP
Projeto	Inspeção anual de extintores 2026
Objeto	Inspeção de extintores · EXT-0107 · N° de série do cilindro: EX-24-0107
Coordenadas (WGS84)	-23.501500, -47.452600
Vistoria realizada	17/10/2026, 18:56 a 17/10/2026, 19:14
Inspetor	Marina Duarte
Formulário	Inspeção de extintores, versão 1

2. ESCOPO, NORMAS E METODOLOGIA

Escopo	Inspeção de extintor de incêndio portátil: condição do aparelho, carga, prazos de manutenção e instalação. Periodicidade do formulário ajustável conforme a ABNT NBR 12962 e a Instrução Técnica do Corpo de Bombeiros do estado.
Normas de referência	ABNT NBR 12962:2016 (inspeção e manutenção de extintores) ABNT NBR 12693:2021 (sistemas de proteção por extintores)
Metodologia	Inspeção visual conforme a ABNT NBR 12962, com conferência dos prazos de recarga e de ensaio hidrostático pela etiqueta de manutenção. Extintores de CO2 conferidos por pesagem. Adequação ao risco avaliada pela ABNT NBR 12693.
Desvios do método	Nenhum.
Instrumentos utilizados	

INSTRUMENTO	N° DE SÉRIE	CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO	VÁLIDO ATÉ
Balança digital de plataforma	BD-2231	RBC 0427/26 (exemplo)	30/06/2027

3. NÃO CONFORMIDADES E PLANO DE AÇÃO (2)

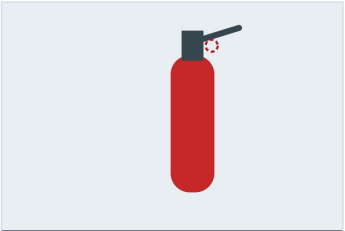
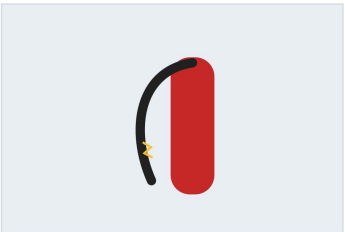
ITEM	GRAVIDADE	DESCRIÇÃO	PRAZO	RESPONSÁVEL
NC-01 · Lacre e pino de segurança intactos	Alta	Pino de segurança ausente e lacre rompido. Ver foto NC-01.	24/10/2026	Condomínio Exemplo (fictício)
NC-02 · Mangueira e difusor sem danos	Média	Mangueira ressecada, com fissura junto ao difusor. Ver foto NC-02.	16/11/2026	Condomínio Exemplo (fictício)

Prazos contados da data da vistoria, conforme a gravidade. O fechamento de cada item exige reinspeção.

4. REGISTRO DA VISTORIA

Número do extintor	EXT-0107
Local	Bloco B, 2° andar, hall dos elevadores
Fotos	1 arquivo, no alto da página seguinte
Agente extintor	Pó ABC

4. REGISTRO DA VISTORIA (continuação)

Carga nominal	6 kg	 Extintor no local - imagem ilustrativa 17/10/2026, 19:02 · -23.50150, -47.45260
Fabricante	Fabricante Exemplo (fictício)	
Nº de série do cilindro	EX-24-0107	
Ano de fabricação	2024	
Capacidade extintora	2-A:20-B:C	
Próxima manutenção (etiqueta)	12/03/2027	
Próximo teste hidrostático	01/03/2029	
Lacre e pino de segurança intactos	Não conforme · gravidade alta · Pino de segurança ausente e lacre rompido.	 Pino ausente e lacre rompido - imagem ilustrativa NC-01 · 17/10/2026, 19:02 · -23.50150, -47.45260 ±6 m
Selo de conformidade do Inmetro presente	Conforme	
Anel de identificação da última manutenção presente	Conforme	
Ponteiro do manômetro na faixa verde	Conforme	
Recarga (manutenção de 2º nível) dentro do prazo	Conforme	
Ensaio hidrostático dentro do prazo	Conforme	
Cilindro sem corrosão, amassado ou pintura danificada	Conforme	
Mangueira e difusor sem danos	Não conforme · gravidade média · Mangueira ressecada, com fissura junto ao difusor.	 Mangueira com fissura - imagem ilustrativa NC-02 · 17/10/2026, 19:02 · -23.50150, -47.45260 ±6 m
Quadro de instruções legível	Conforme	
Sinalização de parede e piso visível	Conforme	
Acesso desobstruído	Conforme	
Altura de instalação dentro do limite	Conforme	
Agente e capacidade adequados à classe de risco do local	Conforme	

5. LIMITAÇÕES E VALIDADE

Limitações	Não inclui manutenção de segundo e terceiro nível nem ensaio hidrostático, que exigem empresa certificada pelo Inmetro.
Situação do item	Fora de serviço até reinspeção com resultado favorável; enquanto isso, manter no local um extintor substituto de mesmo agente e capacidade.

6. PARECER E RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Retirar de uso até a troca do pino, do lacre e da mangueira por empresa certificada pelo Inmetro.		
Responsável técnico	Eng. Marina Duarte	
Registro profissional	CREA-SP 5060000000 (exemplo)	
ART	2620261234567 (exemplo)	
Aprovado em	17/10/2026, 20:56	
Observação	Vistoria realizada e aprovada pelo mesmo profissional.	
		Eng. Marina Duarte · CREA-SP 5060000000 (exemplo)



Verifique a autenticidade deste laudo

<https://goflowfield.com/verificar/41626030-0e46-4585-9999-562689654017>

SHA-256 do conteúdo: b7bba2154a49ab5bcb5e33bcb52dc862ece929d0bdf140baad464642e4efff9

Assinatura eletrônica (MP 2.200-2/2001, art. 10, § 2º). A página de verificação informa se esta revisão ainda vale e entrega o PDF original, para comparar com este arquivo.

Os resultados referem-se exclusivamente ao item inspecionado, na data e nas condições descritas. Este laudo só pode ser reproduzido por inteiro.